



Л  
Г  
Р  
И  
Н  
Л  
И  
Ф  
Т

**АКТ**

**приемки лифтового оборудования**

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что на лифтах, заводской № 10918033, расположенном по адресу: г. Москва \_\_\_\_\_, ул. Озерковская набережная, дом 26, корп. Б, \_\_\_\_\_, подъезд 1, обнаружено следующее:

1. Обнаружены следы протечки кровли машинного помещения над лебедкой главного привода.
2. Выявлен износ тяговых элементов главного привода лифта. Требуется замена.
3. Повышенный шум подшипников при работе тахогенератора. Требуется замена тахогенератора.

заводской № 10918035, расположенном по адресу: г. Москва \_\_\_\_\_, ул. Озерковская набережная, дом 26, корп. Б, \_\_\_\_\_, подъезд 3, обнаружено следующее:

1. Повреждено (трещина) стекло панели приказов.
2. Повышенный шум подшипников при работе лебедки главного привода лифта.
3. Повышенный шум подшипников при работе тахогенератора.

Требуется замена тахогенератора, после чего произвести диагностику лебедки с целью выявления причины повышенного шума.

заводской № 10918036, расположенном по адресу: г. Москва \_\_\_\_\_, ул. Озерковская набережная, дом 26, корп. Б, \_\_\_\_\_, подъезд 5, обнаружено следующее:

1. Повышенный шум подшипников при работе тахогенератора. Требуется замена тахогенератора.

заводской № 10918037, расположенном по адресу: г. Москва \_\_\_\_\_, ул. Озерковская набережная, дом 26, корп. Б, \_\_\_\_\_, подъезд 6, обнаружено следующее:

1. Повышенный шум подшипников при работе тахогенератора. Требуется замена тахогенератора.

Уровень точных остановки на верхних этажах во всех подъездах выше уровня пола посадочных остановок на 20-25 мм.

**ПОДПИСИ:**

Представитель Заказчика: \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(подпись, Ф. И. О.)

Представитель организации:  
ООО « ГРИНЛИФТ » \_\_\_\_\_ Орлов Е.С. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Представитель УК \_\_\_\_\_ Дичевский С.Е. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.